ROMUS

NOUVELLE TECHNIQUE D.T.U. 53.2

RÉF.93215 THERMO-HYGROMÈTRE « HYGROMASTER »

RÉF.93214 KIT D'HUMIDITÉ « HYGROMASTER »

Pour mesurer le taux d'humidité avec un appareil à sonde hygromètrique.

PRINCIPES D'UTILISATION

①

A l'aide d'une perceuse, percez sur le support un trou de 50 mm de profondeur avec une mèche de 16 mm référence réf. 94194.

②

Introduire sans attendre une cheville spéciale réf. 93218 sur laquelle <u>on clipse un bouchon</u> fourni.
Laisser stabiliser pendant 24 heures <u>bouchon fermé</u>.

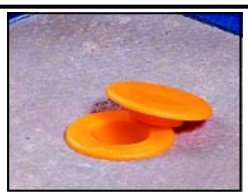

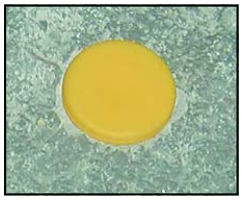

③

- Retirer le bouchon et mettre la sonde hygrostick dans la cheville
- Attendre environ 1 heure avant de brancher la sonde à l'hygromaster afin de prendre la mesure.

④

Au bout d'une heure, allumer l'appareil. Relever la valeur d'humidité relative d'équilibre (HRE).
- La pose d'un revêtement de sol PVC est possible lorsque l'HRE est inférieure ou égale à **<u>85%</u>**

- Pour un autre revêtement : si le pourcentage est inférieur à **<u>85%</u>** le support est considéré comme sec.

Si cette mesure n'est pas atteinte, enlever la sonde, reboucher la cheville à l'aide de son capuchon ce qui permettra de renouveler l'opération jusqu'à l'obtention de la valeur cible.

Après la prise de mesure, retirer la cheville et reboucher à l'aide d'un mortier.

Livré dans une housse plastique avec une sonde « Hygrostick » et 2 piles LR6.
Dimensions : 18 x 2,8 x 5 cm. Poids : 150 g.

Kit comprenant : 1 appareil Hygromaster 93215, 1 méche ∅ 16 mm x 210 mm 94194, 5 chevilles spéciales 93219, 1 prolongateur sonde H 93217, 1 mode d'emploi.

ACCESSOIRES

RÉF. 93216
Capteur de température de surface

Grâce au capteur de surface (en option), il nous est indiqué la température du support sur lequel on va poser.

RÉF. 93218 - Chevilles spéciales *(Boite de 20)*

RÉF. 94194 - Mèche SDS (*ø 16 mm* 210 mm)*

RÉF. 93217
Prolongateur sonde H
(en option)

www.romus.fr